

УСТАНОВКА ПРОБОЙНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

УПУ-6

Руководство по эксплуатации

УПУ-6/00.00.00.00РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Назначение.
 - 2 Технические данные.
 - 3 Состав.
 - 4 Устройство и принцип работы.
 - 5 Указания мер безопасности.
 - 6 Подготовка к работе.
 - 7 Порядок работы.
 - 8 Проверка киловольтметра установки.
 - 9 Проверка миллиамперметра установки.
 - 10 Контроль и регулировка тока срабатывания защиты.
 - 11 Техническое обслуживание
 - 12 Первичная и периодическая аттестация.
- Приложения:
1. Установка пробойная универсальная УПУ-6. Схема электрическая принципиальная.
 2. Узел управления 1. Схема электрическая принципиальная.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

- 1.1 Установка пробойная универсальная УПУ-6 (в дальнейшем по тексту – УПУ-6) предназначена для испытания изоляции электротехнического оборудования и материалов переменным синусоидальным напряжением частотой 50 Гц и выпрямленным напряжением отрицательной полярности, регулируемым в пределах 0-6 кВ с выходным током до 100 мА по ГОСТ6433.3-71
Область применения – электротехника и энергетика.
Благодаря повышенному выходному току установка может быть использована для испытания на переменном напряжении изоляции обмоток крупных электрических машин. С успехом может быть использована для испытания защитных средств на соответствующие напряжения (перчатки и т.п.), а также для заряда емкостных накопителей энергии.
- 1.2 Установка рассчитана для эксплуатации в помещениях или под навесом при рабочих значениях температуры воздуха от плюс 5°C до плюс 40° С, относительной влажности до 80 % при температуре плюс 20° С и атмосферном давлении 84,0 – 106,7 кПа (630 – 800 мм. рт. ст.).
- 1.3 Питание – однофазная сеть синусоидального переменного тока напряжением 220±20 В, частотой 50±1 Гц.
- 1.4 Установка обслуживается одним оператором с правом работы на установках с напряжением выше 1000В.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1	Пределы установки выходного напряжения, кВ,.....	1; 3; 6
2.2	Приведенная относительная погрешность установки и измерения выходного напряжения, %, не более,	3
2.3	Максимальный выходной ток, мА,	100
2.4	Приведенная погрешность измерения тока, %, не более	3
2.5	Порог срабатывания токовой защиты, мА,.....	72±2
2.6	Потребляемая мощность, В.А, не более.....	650
2.7	Габаритные размеры, мм,.....	480x200x350
2.8	Масса, кг, не более,	25
2.9	Время работы в непрерывном режиме при максимальной мощности, час,.....	8
2.10	Средний срок службы изделия, лет.....	6

ПРИМЕЧАНИЕ. Киловольтметр установки измеряет на переменном напряжении - действующее значение, на выпрямленном – амплитудное значение напряжения.

Миллиамперметр на переменном токе измеряет действующее значение, на выпрямленном среднее (средневыпрямленное) значение тока.

3 СОСТАВ

3.1 Состав и комплектность изделия приведены в табл.1.

Таблица 1.

№п/п	Наименование	К-во.
1	Установка пробойная универсальная УПУ-6.	1
2	Провод сетевой.	1
3	Провод соединительный высоковольтный.	1
4	Провод заземления.	1
5	Установка пробойная универсальная УПУ-6. Руководство по эксплуатации. УПУ-6/00.00.00.00РЭ.	1
6	Установка пробойная универсальная УПУ-6. Паспорт УПУ-6/00.00.00.00РЭ.	1

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1 Схема электрическая принципиальная установки УПУ-6 приведена в приложениях 1,2,3. УПУ-6 включает в себя:

- регулятор испытательного напряжения TV2 (ЛАТР-5А);
- трансформатор высоковольтный TV3;
- выпрямитель высоковольтный мостовой VD1-VD48;
- переключатель высоковольтный режима работы QS2;
- делитель напряжения измерительный высоковольтный;
- шунт измерительный R1- R4;
- короткозамыкатель QK1;
- узел управления A1;
- элементы коммутации и сигнализации низковольтных цепей (выключатели, кнопки, реле).

4.2 Установка выполнена в унифицированном корпусе «НАДЕЛ» высотой 200 мм.

На правой боковой стенке установки закреплена плата узла управления. На задней панели размещены: высоковольтный вывод с короткозамыкателем, клемма заземления и сетевой разъем.

На лицевой панели установки (рис.1) размещены: цифровые измерительные приборы «Измерение тока, мА» PA1 и «Измерение напряжения, кВ» PV1(поз.1,2), сигнальные лампы HL1 и HL2 (поз.6, 8), светодиоды VH1 – VH3 (поз.9,11,14), светодиод VH4 «ПЕРЕГРУЗКА» (поз.3), кнопки включения и отключения испытательного напряжения S3- S8 (поз. 10, 12 , 13), переключатель режимов работы QS2 «Режим» «~» / «-» (поз. 4), кнопки S1 «ПУСК» (поз. 7) и S2 «СТОП» (поз.15), ручка «Регулятор напряжения» (поз. 5) и сетевые автоматы QS1 (поз. 16).

В качестве измерительных приборов используются цифровые панельные измерители РМ428 с жидкокристаллической индикацией.

4.3. УПУ-6 работает следующим образом.

Напряжение питающей сети подводится к УПУ-6 посредством сетевого провода. Далее через автоматы QS1 напряжение подается на схему установки.

Включение испытательного напряжения производится нажатием кнопки S1 «ПУСК», при условии, что ручка регулятора напряжения TV2 находится в крайнем левом (нулевом) положении (контакт SB1 замкнут). Пускатель K1 срабатывает, и питание подается на схему установки. При этом загорается сигнальная лампа HL2, расположенная над кнопкой S1 «ПУСК».

Нажатием кнопки «ВКЛ»(S6-S8) соответствующего сектора (1кВ, 3кВ, 6кВ) выбирается необходимый предел испытательного напряжения.

Величина испытательного напряжения устанавливается при помощи ручки «Регулятор напряжения», а контролируется по цифровому измерителю «Измерение напряжения, кВ» PV1. Ток нагрузки измеряется цифровым измерителем «Измерение тока, мА» PA1.

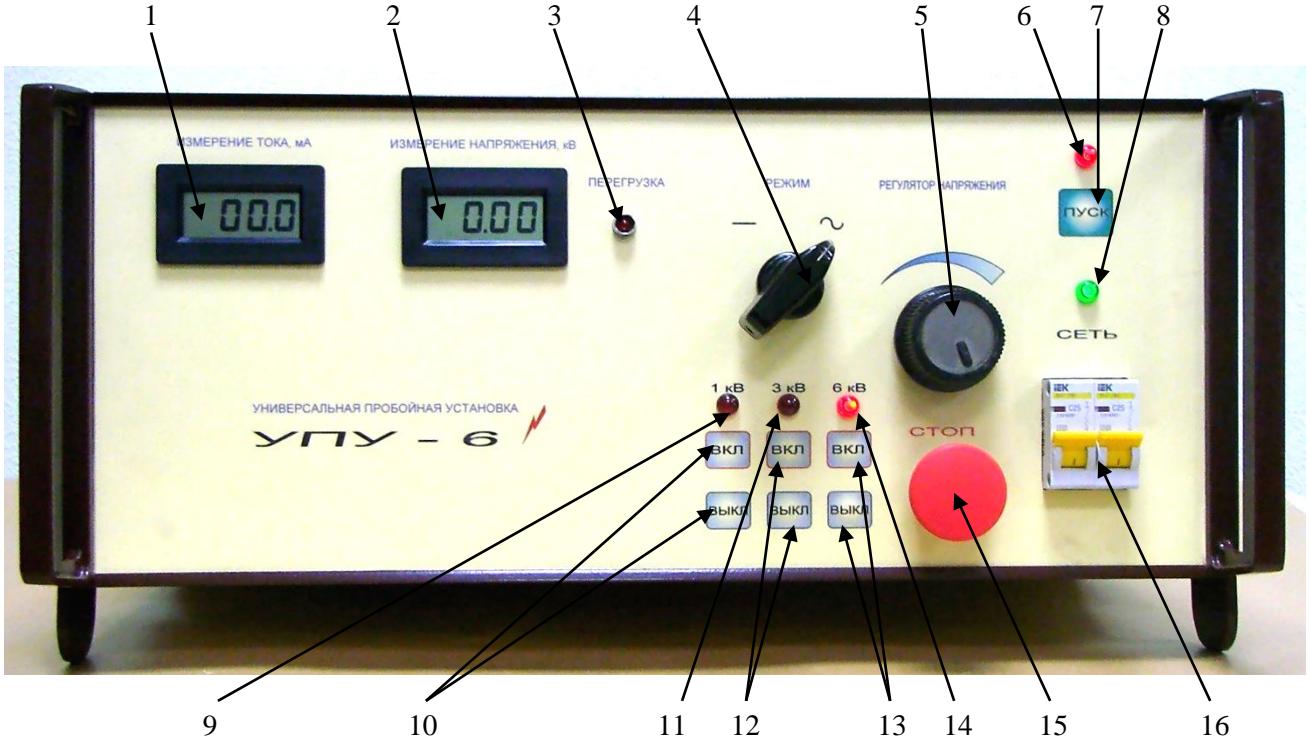


Рис.1. Универсальная пробойная установка УПУ-6. Лицевая панель.

1. Измерительный прибор РА1 «Измерение тока, мА»
2. Измерительный прибор РВ1 «Измерение напряжения, кВ»
3. Светодиод VH4 «ПЕРЕГРУЗКА»
4. Переключатель режима работы «~» / «-»
5. Ручка регулятора напряжения
6. Сигнальная лампочка HL2 «ПУСК»
7. Кнопка «ПУСК»
8. Сигнальная лампочка HL1 «СЕТЬ»
9. Светодиод VH1 сектора «1кВ»
10. Кнопки включения и отключения сектора «1кВ»
11. Светодиод VH2 сектора «3кВ»
12. Кнопки включения и отключения сектора «3кВ»
13. Кнопки включения и отключения сектора «6кВ»
14. Светодиод VH3 сектора «6кВ»
15. Кнопка «СТОП»
16. Сетевые автоматы

Показания измерителя тока РА1 и измерителя напряжения РВ1 регулируются подстроечными резисторами, расположенными на плате, закреплённой на правой боковине корпуса. Резисторы имеют соответствующую маркировку.

В установке предусмотрена защита от токов перегрузки, которая отключает её при токе нагрузки 105 ± 1 мА. Порог срабатывания защиты регулируется переменными резисторами с маркировкой «ЗАЩИТА=» и «ЗАЩИТА~» на плате закрепленной на правой боковине корпуса. Расположение резисторов приведены на рис.2.

По окончании испытания ёмкостного объекта, для снятия остаточного заряда, регулятор напряжения выводится в нулевое положение и переключатель QS2 «Режим» переводится в положение «~».

Отсутствие остаточного заряда можно контролировать киловольтметром PV1. После этого установка отключается кнопкой SB2 «СТОП».

При отключении установки от сети заземлитель QK1 касается высоковольтного вывода X2. Таким образом, происходит наложение заземления на испытываемый объект и высоковольтные цепи УПУ-6.

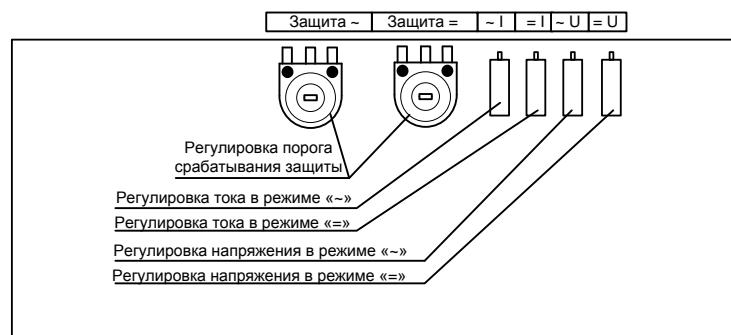


Рис. 2. Расположение подстроечных резисторов на плате А1

5 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1 Все лица, работающие на установке, должны быть предварительно обучены работе, и знать в соответствующем объёме “Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей” Рабочее место персонала должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-76.
- 5.2 **Запрещается:**
 - работать на установке без заземления;
 - работать на установке с неисправным короткозамыкателем;
 - работать на установке со снятыми крышками (за исключением проведения регулировочных работ, при которых требуется доступ к плате А1).
- 5.4 Надёжно заземлить УПУ-6 гибким медным проводом сечением не менее 2,5 мм², прилагаемым к установке. Проверить заземление объекта испытаний.
- 5.5 Прежде чем отсоединить испытуемый объект от источника, необходимо убедиться в том, что высокое напряжение выключено, киловольтметр показывает ноль.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 6.1 Установить установку на рабочем месте.
- 6.2 Обеспечить ограждение высоковольтного вывода от непосредственного доступа.
- 6.3 Заземлить установку отдельным проводом (см. п. 5.4.).
- 6.4 Подключить провода выхода к объекту испытаний.
- 6.5 Подключить установку к сети сетевым шнуром.

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 7.1 Подать напряжение сети на установку, включив автоматы QS1 «СЕТЬ» (при этом загорится зелёная сигнальная лампа HL1 над автоматами).
- 7.2 Вращая ручку «Регулятор напряжения» против часовой стрелки, установить её в исходное положение (крайнее левое до упора).
- 7.3 Нажать кнопку S1 «ПУСК». При этом должна загореться лампочка HL2 над кнопкой.
- 7.4 Установить высоковольтный переключатель QS2 «РЕЖИМ» в положение, требуемое по условиям испытаний («-» или «~»).
- ВНИМАНИЕ! Изменение положения переключателя QS2 «-»/«~» производить только перед выбором испытательного напряжения (т.е. до нажатия кнопки «ВКЛ» соответствующего сектора - 1кВ, 3кВ или 6кВ)**
- 7.5 Выбрать необходимое испытательное напряжение, нажав кнопку «ВКЛ» (S6-S8) соответствующего сектора - 1кВ, 3кВ или 6кВ. При этом должен загореться светодиод выбранного напряжения (VH1-VH3).
- 7.6 Вращая ручку «Регулятор напряжения» по часовой стрелке и наблюдая за показаниями киловольтметра PV1 «Измерение напряжения, кВ», установить необходимую величину испытательного напряжения.
- 7.7 По окончании испытания ручку «Регулятор напряжения» следует установить в исходное положение, вращая ее против часовой стрелки до упора. Далее следует отключить испытательное напряжение кнопкой «ВЫКЛ» (S3-S5) и после этого отключить установку нажатием кнопки S2 «СТОП».
- 7.8 В том случае, если в ходе испытаний загорелась лампочка «ПЕРЕГРУЗКА» и установка отключилась, необходимо нажать кнопку S2 «СТОП» и ручку «Регулятор напряжения» вывести в нулевое положение. После чего продолжить испытания в соответствии с п.п. 7.3 – 7.7.
- 7.9 При испытании ёмкостных объектов на постоянном токе необходимо помнить, что после прекращения вращения ручки «Регулятор напряжения» испытательное напряжение на объекте нарастает по мере заряда ёмкости.
В таких случаях подъём напряжения надо осуществлять медленно и плавно, не допуская превышения нормативной величины испытательного напряжения на объекте и не допуская превышения наибольшего рабочего напряжения установки, равного 6,3 кВ и тока не более 100mA, во избежание срабатывания защиты.
Измерение тока нагрузки следует производить миллиамперметром РА1 «Измерение тока, мА».
- 7.10 По окончании испытания ёмкостного объекта, для снятия остаточного заряда, ручка «Регулятор напряжения» выводится в нулевое положение и переключатель QS2 «Режим» переводится в положение «~». Отсутствие остаточного заряда можно контролировать киловольтметром PV1 «Измерение напряжения, кВ». Киловольтметр должен показывать “0”. Далее следует кнопкой «ВЫКЛ» (S3- S5) отключить соответствующий сектор (1кВ, 3кВ или 6кВ), затем отключить установку нажатием кнопки S2 «СТОП».
- 7.11 Прежде чем отсоединить испытуемый объект от источника, необходимо визуально убедиться в том, что подвижный контакт короткозамыкателя касается высоковольтного вывода. При работе с ёмкостными накопителями следует прежде, чем прикоснуться к выводам, закоротить их высоковольтной штангой.

8 ПРОВЕРКА КИЛОВОЛЬТМЕТРА УСТАНОВКИ

- 8.1. Проверку киловольтметра установки следует проводить один раз в год.
- 8.2. Для проверки необходим киловольтметр, с пределом измерения 10кВ, класс точности 0,5–1,5 (киловольтметр типа С196, С502 либо иной с аналогичными характеристиками), конденсатор ёмкостью не менее 0,025 мкФ, рассчитанный на выпрямленное напряжение не менее 10 кВ.
- 8.3. Перед началом проверки снять верхнюю крышку блока управления.
- 8.4. ВНИМАНИЕ! При проверке следует строго соблюдать все требования разделов 5 - 7 настоящего документа.**

8.5. Проверка киловольтметра установки на переменном испытательном напряжении

8.5.1. Подсоединить образцовый киловольтметр к высоковольтному выводу блока высокого напряжения УПУ-6. Корпус киловольтметра - заземлить.

8.5.2. Установить переключатель S10 в положение «~». Включить установку; нажать кнопку S9 «ВКЛ» сектора 6 кВ. Установить по внешнему киловольтметру выходное напряжение **6 кВ**.

8.5.3. Если киловольтметр установки показывает напряжение отличное от показаний внешнего киловольтметра, то при помощи подстроичного резистора с маркировкой «~U» необходимо добиться соответствующего показания. Резистор с маркировкой «~U» расположен на плате, закреплённой на правой боковине УПУ-6.

8.5.4. По окончании проверки отключить установку от сети в соответствии с п.п . 7.11, 7.12.

При необходимости оператор может произвести проверку приведенной погрешности киловольтметра установки и на остальных числовых значениях установки.

8.6. Проверка киловольтметра установки на выпрямленном испытательном напряжении

8.6.1. Подсоединить образцовый киловольтметр и конденсатор (см. п.8.2.) к высоковольтному выводу блока высокого напряжения УПУ-6. Корпус киловольтметра и другой вывод конденсатора - заземлить.

8.6.2. Установить высоковольтный переключатель S10 в положение «-». Включить установку; нажать кнопку S9 «ВКЛ» сектора 6 кВ. Установить по внешнему киловольтметру выходное напряжение **6 кВ**.

8.6.3. Если киловольтметр установки показывает напряжение отличное от показаний внешнего киловольтметра, то при помощи подстроичного резистора с маркировкой «=U» необходимо добиться соответствующего показания. Резистор с маркировкой «=U» расположен на плате, закреплённой на правой боковине УПУ-6.

8.6.4. По окончании проверки отключить установку от сети в соответствии с п.п . 7.11. , 7.12. и отсоединить от высоковольтного вывода киловольтметр и конденсатор. Выводы конденсатора соединить и заземлить.

При необходимости оператор может произвести проверку приведенной погрешности киловольтметра установки и на остальных числовых значениях установки.

9 ПРОВЕРКА МИЛИАМПЕРМЕТРА УСТАНОВКИ

9.1. Проверку миллиамперметра следует проводить один раз в год.

9.2. Перед началом проверки снять верхнюю крышку блока управления.

9.3. ВНИМАНИЕ! При проверке следует строго соблюдать все требования разделов 5-7 настоящего документа.

9.4. Присоединить высоковольтный вывод блока высокого напряжения УПУ-6 к заземлению через миллиамперметр **постоянного тока**, с пределом измерения 100 мА, класс точности 0,5 - 1

9.5. Установить переключатель S10 в положение «-». Включить установку. Нажать кнопку S7 «ВКЛ» сектора **1 кВ** и ручкой «Регулятор напряжения» установить на внешнем миллиамперметре ток 100mA.

9.6. Если миллиамперметр установки показывает ток отличный от показаний внешнего миллиамперметра, то при помощи подстроичного резистора с маркировкой «=I» необходимо добиться соответствующего показания. Резистор с маркировкой «=I»расположен на плате, закреплённой на правой боковине УПУ-6 .

9.7. По окончании регулировки отключить установку от сети в соответствии с п.п . 7.11. , 7.12.

9.8. Присоединить высоковольтный вывод блока высокого напряжения УПУ-6 к заземлению через миллиамперметр **переменного тока**, с пределом измерения 100 мА, класс точности 0,5 – 1

9.9. Установить высоковольтный переключатель S10 в положение «~». Включить установку. Нажать кнопку S7 «ВКЛ» сектора **1 кВ** и ручкой «Регулятор напряжения» установить на внешнем миллиамперметре ток 100mA.

9.10. Если миллиамперметр установки показывает ток отличный от показаний внешнего миллиамперметра, то при помощи подстроечного резистора с маркировкой «~I» необходимо добиться соответствующего показания. Резистор с маркировкой «~I» расположен на плате, закреплённой на правой боковине УПУ-6.

9.11. По окончании регулировки отключить установка от сети в соответствии с п.п. 7.11. , 7.12.

10 КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВКА ТОКА СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТЫ.

10.1. Контроль тока срабатывания защиты

- Присоединить высоковольтный вывод УПУ-6 к заземлению.
- Установить высоковольтный переключатель «РЕЖИМ» в положение «~». Включить установку. Нажать кнопку «ВКЛ» сектора 1 кВ (либо иную) и установить ручкой регулятора напряжения на миллиамперметре УПУ-6 ток 72 мА.
- Защита должна срабатывать при токе **72±2 мА**. В том случае, если ток срабатывания защиты будет иным, необходимо отрегулировать порог срабатывания защиты резистором с маркировкой «ЗАЩИТА~», расположенным на плате, закрепленной на правой боковине корпуса установки.
- Включив установку в режиме «=» подкорректировать значение порога срабатывания защиты резистором с маркировкой «ЗАЩИТА=».

10.2. По окончании регулировки отключить установку от сети в соответствии с п.п. 7.11. , 7.12.

11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

11.1. Составить план-график профилактического обслуживания УПУ-6.

11.2. Регулярно проверять надёжность замыкания контактной поверхности короткозамыкателя.


11.3. Постоянно следить за исправностью и надежностью присоединения заземляющих проводников.

12 ПЕРВИЧНАЯ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ


12.1 Первичная и периодическая аттестация универсальной пробойной установки УПУ-6 производится в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 «Аттестация испытательного оборудования. Основные положения» и ПМА 29-4/1992 «Испытательная установка. Программа и методика аттестации».

12.2 Периодичность аттестации – один раз в два года.

ПРИЛОЖЕНИЯ

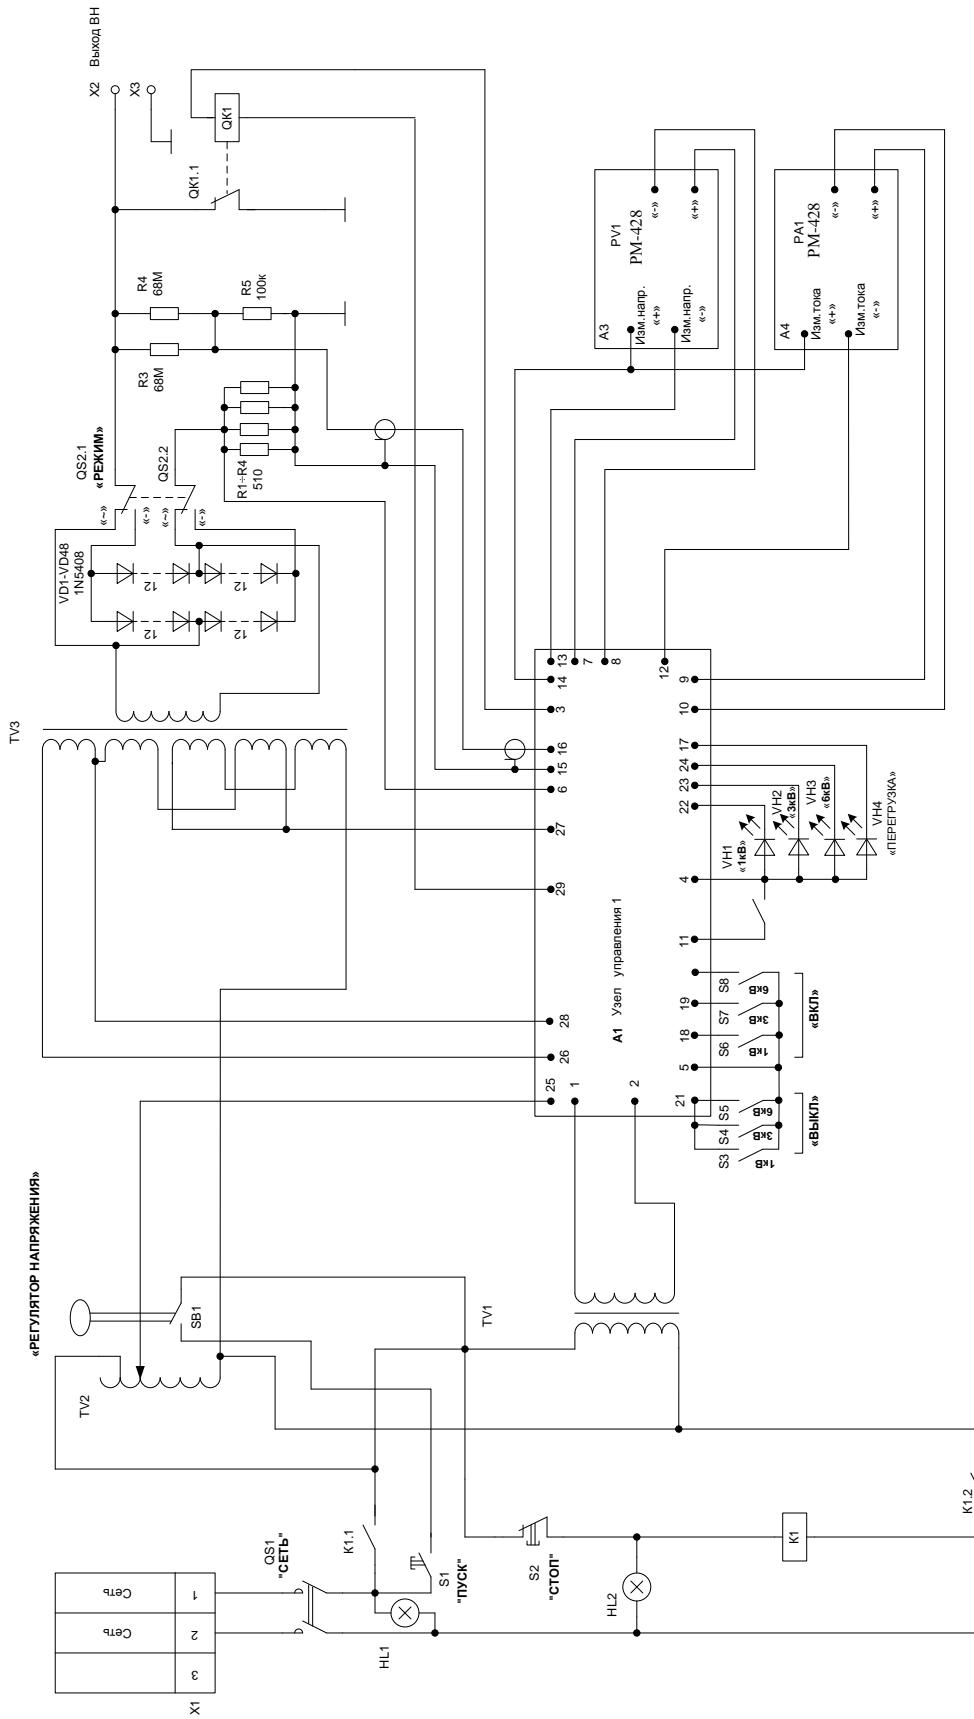

Приложение 1
Универсальная пробойная установка
УПУ-6

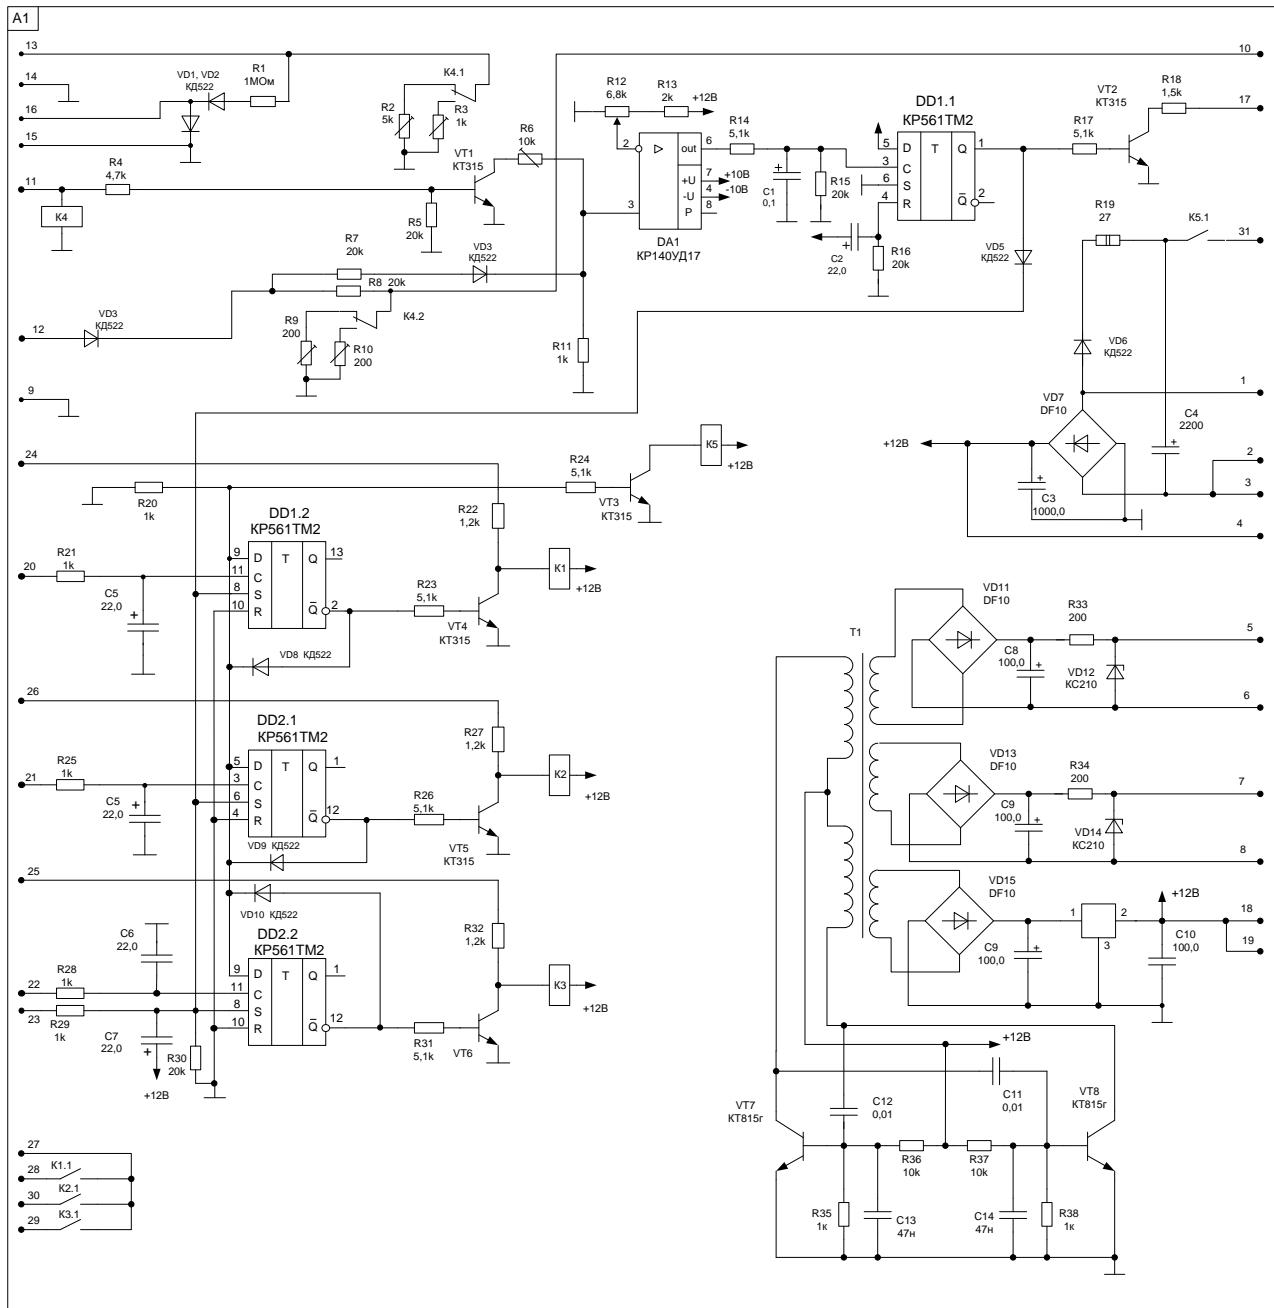

Приложение 2

Универсальная пробойная установка УПУ-6.

Узел управления 1. Схема электрическая принципиальная.